



**Abbott Medical France SAS**  
1-3 esplanade du Foncet – CS 90087  
92442 Issy-les-Moulineaux cedex - France  
Téléphone +33 1 41 46 45 00  
Télécopie +33 1 41 46 45 45  
SAS Cap. 400.000 €  
RCS Nanterre B 398 043 356  
APE 4646 Z  
ID intracommunautaire : FR 37 398 043 356

## Information de sécurité urgente

Alerte de performance de pile et cybersécurité / Mise à jour de firmware de certains DAI et CRT-D

Avril 2018

Cher Docteur,

Dans le cadre de la planification des mises à jour qui ont débuté en 2017 avec la mise à jour du logiciel Merlin@home™ v8.2.2, nous vous adressons ce courrier afin de vous annoncer un nouveau firmware destiné à renforcer la sécurité et améliorer les performances de nos défibrillateurs cardiaques implantables (DAI et CRT-D). La mise à jour du firmware est recommandée pour tous les patients éligibles et inclut les mises à jour suivantes:

1. **une mise à jour de l'alerte de performance de pile**, afin de fournir une capacité de détection supplémentaire de l'épuisement prématuré de la pile de certains dispositifs Haute Tension (dispositifs concernés par la note sur les usures prématurées de pile), et
2. **une mise à jour de la cybersécurité**, afin de fournir une protection supplémentaire contre l'accès non autorisé au dispositif.

Cette mise à jour du firmware sera disponible après approbation réglementaire locale. Les informations fournies ci-dessous sont destinées à aider les médecins et les patients à comprendre cette mise à jour du firmware ainsi que les avantages et risques associés.

### **Mise à jour du firmware de la pile des dispositifs concernés par la note sur les usures prématurées pour la détection de performances anormales**

Cette mise à jour du firmware incorpore l'alerte de performance de pile (BPA - Battery Performance Alert) pour une détection par les dispositifs des performances anormales de pile dues aux courts-circuits induits par les amas de lithium, dans nos dispositifs Fortify, Fortify Assura, Quadra Assura, Quadra Assura MP, Unify, Unify Assura et Unify Quadra™ fabriqués entre janvier 2010 et mai 2015, ainsi que cela vous avait été indiqué dans la note de sécurité du 11 octobre 2016 («Dispositifs concernés par la note sur les usures prématurées»).

Comme cela a été indiqué en août 2017, l'algorithme BPA est un outil de gestion destiné à fournir une notification précoce des performances anormales de la pile des dispositifs concernés par la note sur les alertes de performance de pile avant l'épuisement prématuré de la pile. Jusqu'à présent, la détection de cette alerte n'était disponible que via le système de télésurveillance Merlin.net™ et le programmeur Merlin™ lors des contrôles de routine. Cette mise à jour du firmware permet maintenant la détection de performances anormales de la pile par le dispositif et, si le BPA est déclenché, une notification vibratoire est délivrée au patient, assurant ainsi une surveillance continue dans les situations où le respect des horaires de transmission est difficile (par exemple lors d'un voyage). De plus, une alerte continuera d'être fournie aux médecins par le biais du système de télésurveillance Merlin.net™ et du programmeur Merlin™ lors des contrôles.

Des informations supplémentaires, y compris la dernière information sur les usures prématurées de pile (ICD Premature Battery Depletion Advisory Update – April 2018), les communications aux médecins référencées ci-dessus et des informations détaillées sur l'algorithme BPA, les méthodes de test et les performances sont disponibles sur notre site Web [www.sjm.com/notices](http://www.sjm.com/notices).

### **Mise à jour du firmware pour la cybersécurité**

La mise à jour du firmware de cybersécurité offre une sécurité supplémentaire pour réduire le risque d'accès non autorisé aux gammes de dispositifs Haute Tension ci-après qui utilisent une communication RF sans fil: Fortify™, Fortify Assura™, Quadra Assura™, Quadra Assura MP™, Unify™, Unify Assura™, Unify Quadra™, Promote Quadra™ et Ellipse™.

Les défibrillateurs de génération plus ancienne (Current™ et Promote™) ne pourront pas installer la mise à jour du firmware en raison de limitations technologiques. Si vous avez des inquiétudes concernant la cybersécurité des dispositifs Current™ / Promote™, vous avez la possibilité de désactiver de façon permanente la communication RF de ces dispositifs. Cependant, si vous choisissez cette option, le patient ne pourra plus être suivi à distance à l'aide du transmetteur RF Merlin@home. Pour la plupart des patients, la désactivation permanente de la communication RF n'est pas conseillée.

Comme pour nos mises à jour sur la cybersécurité des stimulateurs cardiaques en 2017, nous n'avons reçu aucun rapport de compromission de dispositif lié aux vulnérabilités de cybersécurité dans les dispositifs implantés associés à cette communication. Selon le Department of Homeland Security des États-Unis, compromettre la sécurité de ces appareils nécessiterait une attaque très complexe. En cas d'attaque réussie, une personne non autorisée (p. ex. une personne malveillante proche) pourrait accéder au dispositif implanté et émettre des commandes par transmission radiofréquence (RF), et ces commandes non autorisées pourraient modifier les paramètres du dispositif (p. ex. arrêt de la stimulation) ou impacter la fonctionnalité du dispositif. <sup>[1]</sup>

### **Mise à jour du firmware Performance de la pile et Cybersécurité et risques associés**

Le processus de mise à jour du firmware dure environ 3 minutes ; pendant ce temps, le dispositif fonctionnera en mode de secours (stimulation VVI à 67 min<sup>-1</sup>) avec une désactivation de la thérapie Haute Tension. À la fin de la mise à jour, l'appareil restaurera ses paramètres de pré-mise à jour. Reportez-vous à l'annexe pour les réglages détaillés du mode de secours, y compris les amplitudes de stimulation, et pour une description plus détaillée du processus de mise à jour du firmware.

Comme pour toute mise à jour logicielle, il existe un risque de dysfonctionnement très faible lié à la mise à jour. Ces risques ne changent pas ou n'augmentent pas en fonction des mises à jour reçues par le dispositif (Cybersécurité et / ou BPA). Au cours de notre récente expérience de mise à jour du firmware des stimulateurs, aucun événement indésirable grave n'a été signalé. Environ 0,62% des appareils ont eu une mise à jour incomplète et sont restés en mode de stimulation de secours. Cependant, dans tous les cas, soit la version de logicielle antérieure a pu être restaurée soit les dispositifs ont reçu la mise à jour avec succès après que le service technique a été contacté et est intervenu. De plus, un faible pourcentage (0,14%) de patients s'est plaint d'une stimulation diaphragmatique ou au niveau de la poche ou d'une gêne générale tant que le dispositif était en mode de stimulation de secours. **Aucun cas (zéro) où l'appareil est resté en mode de secours après une tentative de mise à jour du firmware n'a été signalé à Abbott.**

---

<sup>[1]</sup> Refer to the ICS-CERT Communication ICSMA-18-135-0X

Les risques potentiels liés à la mise à jour du firmware comprennent, sans s'y limiter:

- inconfort dû aux paramètres de stimulation VVI de secours,
- rechargement de la version précédente du firmware en raison d'une mise à jour incomplète,
- incapacité de traiter la TV / FV en mode de secours tant que les thérapies Haute Tension sont désactivées,
- appareil restant en mode de secours en raison d'un échec de mise à jour, et
- perte des paramètres programmés actuels ou des données de diagnostic

## Recommandations de gestion des patients (information sur les piles et cybersécurité)

Le remplacement prophylactique des dispositifs concernés n'est pas recommandé.

### Recommandations pour les dispositifs éligibles à la mise à jour du firmware

Bien que nous ne remplacions pas votre jugement professionnel, nous recommandons, avec le Medical Advisory Board, la mise à jour du firmware pour tous les patients éligibles lors du prochain suivi régulier ou, le cas échéant, selon les préférences du patient et du médecin.

Nous vous remercions de considérer les points suivants:

- Discutez des risques et des avantages de la mise à jour du firmware avec vos patients. Dans le cadre de cette discussion, il est important de considérer si le patient est implanté avec un dispositif concerné par la note sur les usures prématurées de pile et de prendre en compte les problèmes spécifiques du patient tels que la stimulodépendance, la fréquence des thérapies Haute Tension, la durée d'implantation du dispositif et les préférences du patient.
- Si cela est jugé approprié, installez la mise à jour du firmware en suivant les instructions du programmeur (et répertoriées dans l'annexe).
- La mise à jour doit être effectuée avec un équipement de surveillance et de défibrillation externe approprié disponible.

Les recommandations supplémentaires suivantes s'appliquent uniquement aux patients implantés avec des dispositifs concernés par la note sur l'usure prématurée de la pile:

- Les patients recevant la mise à jour du firmware doivent être informés que l'alerte BPA détectée par le dispositif déclenchera une alerte vibratoire.
- En l'absence du déclenchement de l'alerte BPA sur le défibrillateur d'un patient, via Merlin.net ou le programmeur Merlin, nous préconisons de suivre les recommandations initiales de gestion des patients de l'avis d'épuisement prématuré des piles 2016 (voir Annexe). Cependant, si l'alerte BPA est déclenchée, **l'explantation immédiate du dispositif et son remplacement sont recommandés.**

### Recommandations pour les Current™ et Promote™ non éligibles à la mise à jour du firmware cybersécurité

Pour la plupart des patients, la suppression permanente de la radiofréquence n'est pas recommandée étant donné les avantages prouvés et l'amélioration de la survie associés à la surveillance à domicile.<sup>[2,3]</sup> Si vous

---

<sup>2</sup> Mittal, S., Piccini, J., Fischer, A., Snell, J., Dalal, N., & Varma, N. (2014, May). *Remote monitoring of ICD patients is associated with reduced mortality irrespective of device type*. Presented at the meeting of the Heart Rhythm Society, San Francisco, CA. This was a retrospective data review and had limitations.

<sup>3</sup> Mittal, S., Piccini, J., Fischer, A., Snell, J., Dalal, N., & Varma, N. (2014, May). *Increased adherence to remote monitoring is associated with reduced mortality in both pacemaker and defibrillator patients*. Presented at the meeting of the Heart Rhythm Society, San Francisco, CA. This was a retrospective data review and has limitations.

avez des inquiétudes concernant la cybersécurité des patients implantés avec les appareils Current™ / Promote™, vous pouvez désactiver de manière permanente la communication RF du dispositif. Cependant, si vous choisissez cette option, le patient ne peut plus être surveillé à distance à l'aide d'un transmetteur RF Merlin@home. Par conséquent, avec le Medical Advisory Board, nous recommandons ce qui suit:

- Discutez des risques de vulnérabilité en matière de cybersécurité et des avantages démontrés de la surveillance à distance avec vos patients lors de la prochaine consultation programmée.
- Si cela est jugé approprié, la communication RF peut être désactivée de manière permanente lors d'une interrogation du dispositif avec le logiciel version 24.2.x ou ultérieure du programmeur Merlin en sélectionnant l'icône RF dans le coin supérieur gauche de l'écran résumé FastPath.

Si vous avez des questions concernant cette mise à jour du firmware de l'appareil, vous pouvez contacter votre représentant Abbott ou notre ligne d'assistance technique au + 46-8474-4147 (EU). Des documents supplémentaires, y compris une Communication Patient, peuvent être consultés sur [www.sjm.com/notices](http://www.sjm.com/notices).

La technologie et la sécurité évoluent constamment et Abbott s'engage à faire en sorte que nos produits incluent les dernières avancées et protections pour vos patients. Vos commentaires sont importants pour nous, alors contactez votre représentant Abbott pour toute question ou commentaire relatif à cette mise à jour.

Sincerely,



Robert Blunt  
Divisional Vice President, Quality  
Cardiac Rhythm Management

## Annexe

**Table 1 – modèles concernés**

Famille	Mise à jour Firmware Haute Tension disponible avec le programmeur Merlin SW v24.2.x ou ultérieur	Détection par le ICD d'une performance de pile anormale disponible via la mise à jour du Firmware	Possibilité de désactiver la communication RF via le programmeur Merlin avec SW v24.2.x ou suivant
Fortify™, Fortify Assura™, Quadra Assura™, Quadra Assura MP™, Unify™, Unify Assura™, Unify Quadra™	Tous	Dispositifs concernés par la note sur les usures prématurées Uniquement	N/A
Ellipse™, Promote Quadra™	Tous	N/A	N/A
Current™, Promote™	N/A	N/A	All

**Table 2 – Réglages des dispositifs haute tension pendant la mise à jour du firmware**

Device Type	Parameter	Setting	Parameter	Setting
ICD*	Mode de stimulation	VVI	Fréquence	67 min <sup>-1</sup>
	Configuration de stimulation	VD Bipolaire	Amplitude de stimulation	5.0 V @ 0.6 ms
CRT-D*	Mode de stimulation	VVI, BiV simultanément	Fréquence	67 min <sup>-1</sup>
	Configuration de stimulation	VD Bipolaire; VG Dist – VD Prox	Amplitude de stimulation	5.0 V @ 0.6 ms

\* Détection & Thérapie Tachy sont désactivées pendant la procédure de mise à jour du firmware

### **Processus de mise à jour du firmware**

Pendant le processus de mise à jour du firmware, l'appareil sera temporairement programmé en mode de secours avec désactivation de la thérapie Haute Tension. Il est conseillé aux cliniciens d'enregistrer les paramètres programmés du dispositif avant la mise à jour au cas où ceux-ci ne seraient pas correctement restaurés après la mise à jour. Le processus de mise à jour est le suivant:

- **Les représentants d'Abbott mettront à jour le programmeur Merlin™ avec un nouveau logiciel:** Le nouveau logiciel de programmation permettra la mise à jour du firmware de l'appareil.
- **Le programmeur fournit une alerte indiquant qu'une mise à jour est disponible lorsque l'appareil est interrogé:** Une fois le logiciel du programmeur mis à jour et dispositif interrogé, le programmeur affiche une alerte indiquant qu'une mise à jour est disponible sur l'écran résumé FastPath. Avant de visualiser l'alerte, les paramètres programmés peuvent être imprimés comme un enregistrement des paramètres de pré-mise à jour.
- **Un message de suivi s'affiche sur l'écran programmeur:** Une fois l'alerte sélectionnée, le médecin suivra les instructions à l'écran pour continuer.
- **Le médecin confirme et lance la mise à jour du firmware:** une pause de stimulation de 1 à 3 secondes est prévue au début du processus de mise à jour. Le programmeur téléchargera le nouveau

firmware dans le dispositif du patient. La mise à jour du firmware ne peut pas se faire à distance. Au cours de la mise à jour, la thérapie Haute Tension sera automatiquement désactivée.

- **Le téléchargement doit se terminer en trois minutes:** La tête de télémétrie doit rester sur le dispositif jusqu'à la fin de la mise à jour du firmware. Si la télémétrie est interrompue, repositionnez la tête de télémétrie sur le dispositif et recommencez le téléchargement du firmware.
- **Après la mise à jour, ré-interroger pour vérifier que le dispositif fonctionne correctement et n'est pas en mode de secours:** Vérifiez que les paramètres ont été restaurés selon les paramètres de pré-mise à jour et confirmez que la thérapie Haute Tension est activée et que les données de diagnostic sont toujours présentes. Si cela n'était pas le cas, contactez le support technique Abbott.
- **Si vous avez décidé de ne pas effectuer la mise à jour et souhaitez effacer l'alerte de mise à jour du firmware pour les interrogations futures:** Sélectionnez l'alerte sur l'écran résumé FastPath du programmeur Merlin™ et suivez les instructions à l'écran pour effacer l'alerte de mise à jour du firmware. Une fois l'alerte effacée, la mise à jour du firmware ne sera accessible que via l'écran Données patient.

### **Recommandations pour la gestion des patients concernés par cette note**

- Effectuer un suivi des patients selon la procédure standard.
- Le remplacement prophylactique du dispositif n'est **PAS** recommandé, car il a été rapporté que les complications consécutives au remplacement étaient plus importantes que le taux de dommage associé à l'épuisement prématuré de la pile dû aux courts-circuits induits par les amas de lithium.
- Dans le cas d'un indicateur BPA ou IRE de ces dispositifs, un remplacement immédiat est recommandé.
- Les médecins doivent réaffirmer la disponibilité de la surveillance à domicile pour éviter ou minimiser le temps sans thérapie lors d'événements de bradycardie et de tachycardie.
- Inscrivez les patients dans Merlin.net™ en utilisant la fonction "Alertes directes" pour fournir une notification d'alerte immédiate dans le cas où le BPA est déclenché ou que l'IRE est atteint. Pour les patients actuellement inscrits sur Merlin.net, rappelez-leur l'importance de l'utilisation de la télésurveillance.
- Passez en revue l'impression des paramètres programmés les plus récents.
  - Assurez-vous que dans la section "Déclenchement alerte lorsque " (Trigger Alerts When), le paramètre "Appareil en IRE " (Device at IRE) est activé (il est normalement activé) pour les sélections "Afficher FastPath™ " (Show on FastPath) et "Notifier le patient "» (Notify Patient).
  - Si l'alerte "Appareil en IRE " (Device at IRE) est désactivée, nous recommandons que le patient soit rapidement convoqué pour programmer ce paramètre sur ON.
- **Informez les patients que les indications BPA et IRE déclenchent une alerte vibratoire. (Mise à jour de la recommandation)**
- Lors de la prochaine visite de contrôle:
  - Interrogez le défibrillateur du patient pour déterminer si une alerte BPA ou IRE a été déclenchée. L'épuisement prématuré de la pile peut être identifié par les médecins grâce à une surveillance à domicile indiquant BPA, IRE ou un épuisement de la pile plus avancé.
  - Effectuer un test de notification patient pour confirmer que le patient ressent et reconnaît l'alerte vibratoire.
- Si les patients ne ressentent pas l'alerte vibratoire, ils ne seront pas conscients de la survenue des alertes BPA, IRE ou perte de la fonction de l'appareil
- Conseillez au patient de communiquer rapidement avec votre service s'ils ressentent une alerte vibratoire.
  - Une consultation devra être effectuée pour déterminer la raison de l'alerte car d'autres événements non critiques peuvent également déclencher une alerte vibratoire.