

23 mars 2021

ACTION CORRECTIVE URGENTE

Analyseur ORTHO VISION[®] et analyseur ORTHO VISION[®] Max : Possibilité de résultats faussement négatifs pour des configurations de protocoles spécifiques définies par l'utilisateur (UDP)

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous informer que, lors de l'utilisation de protocoles définis par l'utilisateur (UDP), l'analyseur n'effectue pas de vérification du niveau de liquide si les volumes de liquide ne sont pas standard (correspondant au code 'WLL' : Niveau de liquide incorrect). Vous recevez cette lettre en raison, soit de l'utilisation par votre établissement des protocoles UDP ou soit parce que votre système n'est pas e-connecté et qu'Ortho n'est pas en mesure de savoir si ces protocoles sont utilisés sur votre ou vos analyseurs.

Si votre établissement n'utilise pas la fonction UDP sur votre système, vous n'êtes PAS concerné par ce problème.

Nom du produit concerné	Codes produits (N° d'identifiant unique)	Version du logiciel
Analyseur ORTHO VISION [®]	6904579 (10758750012831)	APSW 5.13.0 et
Analyseur ORTHO VISION [®] Max	6904578 (10758750012848)	précédents

Contexte

L'analyseur ORTHO VISION et l'analyseur ORTHO VISION Max permettent à l'utilisateur de configurer des protocoles définis par l'utilisateur (UDP). La fonction UDP permet d'étendre le menu des tests audelà de ceux actuellement disponibles auprès d'Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. (Ortho). Les tests UDP sont créés à partir d'une configuration standard, qui comprend les volumes distribués. Cependant, les volumes distribués peuvent être configurés par l'utilisateur par des volumes différents de ceux standards.

La vérification du niveau de liquide (correspondant au code 'WLL' : Niveau de liquide incorrect) est une fonctionnalité du module CIMS (Système de traitement des images) capable de détecter si le volume de la chambre réactionnelle de chaque cassette BioVue[®] est correct ou non.

Si le volume de remplissage détecté dans un seul puits est différent de celui attendu, ce puits est marqué du code 'WLL' et la cassette est présentée pour être examinée par l'opérateur.

Description du problème/Investigation

Une plainte a été reçue de la part d'un client ayant mis en place un protocole défini par l'utilisateur (UDP). Lorsqu'un problème de distribution survenait, le résultat était signalé comme une réaction négative au lieu de signaler le résultat avec le code 'WLL'.

L'enquête interne a conclu que si un utilisateur créé un UDP et modifie le volume de distribution d'un

ou plusieurs produits de telle sorte que le volume total de remplissage soit différent de 50, 90 ou 100 uL, il n'y a alors pas de vérification du niveau de liquide par l'analyseur.

Impact sur les résultats

Une réaction faussement négative peut de produire dans les conditions suivantes :

- L'UDP est configuré avec un volume total de remplissage du puits de la cassette différent de 50, 90 ou 100 uL, **ET**
- Il se produit une anomalie de pipetage qui n'est pas détectée par une autre vérification de l'analyseur, ou qui n'est pas détectée par le personnel du laboratoire lors de l'examen visuel de la cassette.

Un résultat faussement négatif dans les tests de dépistage/identification d'anticorps pourrait manquer un anticorps cliniquement significatif. Le patient pourrait être transfusé avec du sang incompatible et une réaction transfusionnelle hémolytique pourrait se produire. Un résultat faussement négatif d'un test de compatibilité pourrait également entraîner la transfusion de sang incompatible et une réaction transfusionnelle hémolytique.

La probabilité qu'un résultat faussement négatif soit non détecté est faible car il ne peut se produire que si un problème de distribution également non détecté survienne. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répéter le test. Consultez votre référant de laboratoire si vous avez des résultats précédemment rendus afin de déterminer la marche à suivre.

ACTION REQUISE

- Examinez les protocoles définis par l'utilisateur pour déterminer si le volume de remplissage total est différent de 50, 90 ou 100 uL. Reportez-vous à l'encadré "Examen des volumes UDP".
- Si les tests UDP sont configurés avec des volumes non standard, désactivez l'acceptation automatique des résultats et vérifiez manuellement les cassettes pour détecter les niveaux de liquide incorrects.
- Envisagez de reconfigurer le test UDP pour utiliser des volumes standard.
- Remplissez le formulaire de confirmation de réception ci-joint au plus tard le 23 avril 2021.
- Placez cette notification avec votre documentation utilisateur jusqu'à ce que le guide des protocoles définis par l'utilisateur (UDP) et des réactifs définis par l'utilisateur (UDR) soit mis à jour avec ces informations.

L'ANSM a été informée de ces mesures.

Informations de contact

Veuillez nous excuser pour les désagréments que cela peut causer à votre laboratoire. Pour toute autre question, veuillez contacter notre Centre de solutions technique Ortho Care™ au 03 88 65 47 33.

Nous vous prions d'agréer, Chère cliente, Cher client, l'expression de nos respectueuses salutations.

<u>Pièces jointes :</u>

Instructions pour l'examen des volumes UDP (Ref. CL2021-080_UDP_BV) Formulaire d'accusé de réception

Instructions pour vérifier la configuration du protocole défini par l'utilisateur (UDP) et désactiver l'acceptation automatique des résultats

Vérifier la configuration UDP

Chaque test UDP doit être vérifié séparément. Pour vérifier la configuration de l'UDP, supprimez d'abord tous les profils liés à l'UDP. Pour supprimer le profil, tous les résultats liés à ce profil doivent être archivés dans l'onglet Résultats.

Dans Setup > Testing

- Sélectionnez UDP
- Sélectionnez Modifier

Home	Resources)) Samples	Æ Results	Errors	QC	🔆	Software	Haintenance	Diagnostics	<	Orth	o Clinical Diagnostics		Adm 03/03/20	in SOL 121 15:30
User D	User Defined Protocol Overview									Con	aral				
Test			Original Test		Re	Results		Last	Last Modified			Last Modifier	Gen	erai	
UDP_Fya an	titoxin		4 RAS Fya IgG		Fya				2/23/2021 11:32:20 AM			Admin SOL	Users		
UDP_Cw		08 RAS Lea Rvs Anti-Cw		i-Cw	2/23/2021 4:34:46 PM					Admin SOL	Testing				
UDP_08 RAS	DP_08 RAS Fya IgG 08 RAS Fya IgG		Fya				2/23/2021 11:51:27 AM			Admin SOL	Describe				
UDP_4 ABO	D(FWD/RVS)/R 4 ABO(FWD/RVS)/Rh-00		AB0 Rh	ABO Rh			2/23/2021 11:54:26 AM			Admin SOL	in SOL				
UDP_DS BV	IAT IgG 08		DS BV IAT IgG	08 37 RRBC	Dils	Series		2/23,	2/23/2021 4:24:19 PM			Admin SOL	Syst	System	
UDP_08 RAS	08 RAS Lea Rvs 08 RAS Lea Rvs		Lea				3/1/2021 5:00:35 PM			Admin SOL	Interfaces				
UDP_4 ABO	UDP_4 ABO 4 ABO(FWD/RVS)/Rh-00		AB0 Rh	ABO Rh			3/3/2021 3:30:00 PM			Admin SOL		Maintenance			
													User Repo	Defin orts	ed
Back			(Modify	Create Test	Delete Selected							Q Search	? Help	Resume Processing

• Sélectionner les tests:



• Sélectionner toutes les colonnes, une par une



	Sélectionnez Liquide 1 > Volume														
	Carlo Home	Resources	III Samples	Æ Results	Errors	QC Setup	Software	Maintenance	Diagnostics	<	Ortho Clinica	al Diagnostics	ļ o	Admin SOL 3/03/2021 15:35	
	Enabled Viel of Ur Result	res nit A1-Ce	lls			Dispense Volume							Genera	al	
(Liquid 1* Type*	Patier	nt Sample				20ul								
	Dilution	• 100%) / Plasma				250						Testing		
	Dispense Mode*	Edge	Contact				30ul						Results		
	Concent	ration 100%					40ul						System		
	Liquid 2*	Reage	nt (Ortho)				60ul						Interfa	ces	
	Column 6*	B-Cells											Mainte	nance	
	Cassettes											Cancel Save	User D Report	efined s	
	C Back				<u>/</u> Modify	Create Test	1						Search H	elp Processing	

• Sélectionnez Liquide 2 > Volume

	Home	Resources	UU Samples	Æ Results	Errors	QC	K Setup	Software	Maintenance	Diagnostics	<	Ortho Clinical Diagnostics	Admin SOL 03/03/2021 15:36		
Kind of Unit Recult Recult						Dispense Vo	blume						General		
	equid 1	Patie	nt Sample					Users							
	Liquid 2*	Reag	ent (Ortho)					Testing							
	Kit*	4% /	lfirmagen					Results							
	Dispense Mode*	e Cent	ər				30ul						System		
	Volume*	10ul)										Interfaces		
	Concent	ration 4%										Maintenance			
	corumni 6	B-Cell	5			The second secon						User Defined Reports			
	C Back				Modify	Create Test	Delete Selected						Search Help Processing		

- Sélectionnez Liquide 3 (le cas échéant) > Volume
- Vérifiez si le volume de remplissage total (somme des volumes de tous les liquides) est différent de 50, 90 ou 100 uL.

Désactivation de l'acceptation automatique des résultats de UDP

Allez dans Setup> Testing • Appuyez sur le bouton Arrêter le traitement ٠ Φ, Ę A Ortho Clinical Diagnostics . 4 M Setun Module Test Settings Global Settings for Automatic Acceptance of Test Results ø • Sélectionnez Test Settings > Afficher les details



Admin SOL

General

Users

Testing

Results

System

Interfaces

Maintenance User Defined Reports

Q

- Si vous travaillez en mode Acceptation automatique des résultats:
 - Vérifiez si l'option " Exiger l'examen manuel d'UDP " est réglée sur " Oui ". Si elle est réglée sur "Non", sélectionnez "Modifier l'acceptation automatique des résultats".

Home Resources Mill Action Act	Software Maintenance Diagnostics Cortho Clinical Diagnostics	Admin SOL 05/03/2021 08:37	
Automatic Result Acceptance	Manual Result Acceptance	General	
Enforce Manual Review (all results and cassettes) No Enforce Manual Review (all results and cassettes with error grades; No	Enforce Different Accept User Yes	Users	
Auto Acceptance/Manual Review Rules (gnored if Enforce Manual Review is enabled) All Maintenance Tasks Must Be Completed Successfully All Column Reactions Must Be Without Yes Encode		Testing	
Valid Test Result Interpretation Yes (Includes nondiscrepant columns) Above/Below Positive Reaction No Threshold		Results	
Patrice Carlow Have be completed No Require Manual Review of UDP No		System	
		Interfaces	
		Maintenance	
		User Defined Reports	
Bock Edit Automa. Result		Search Help Processing	

- Le changement exige une révision manuelle de l'UDP à 'Oui'.
- Sauvegarder la modification



ACCUSE DE RECEPTION

Action Corrective Urgente

Analyseur ORTHO VISION[®] et Analyseur ORTHO VISION[®] Max Risque de résultats faussement négatifs pour des configurations de protocoles spécifiques définies par l'utilisateur

Veuillez remplir et nous retourner ce certificat de réception avant le 23 avril 2021



- □ Nous certifions, Laboratoire.....avoir reçu l'action corrective urgente (réf. CL2021-080_BV_EU) concernant l'absence de vérification du niveau de liquide (WLL) sur les tests du protocole défini par l'utilisateur (UDP) lorsque le volume total n'est pas standard.
- □ Mon laboratoire n'utilise pas la fonctionnalité UDP.
- Mon laboratoire utilise le(s) test(s) UDP, mais le volume total distribué correspond aux volumes standard indiqués dans la notification.
- Mon laboratoire utilise un ou plusieurs tests UDP dont le volume total est différent des volumes standard indiqués dans la notification. Je comprends que l'interprétation automatique des résultats doit être désactivée et que les cassettes doivent être examinées manuellement pour détecter les niveaux de liquide inattendus.

Fait à	Document à retourner à :
	Ortho Clinical Diagnostics France
Nom :	Service Réglementaire & Qualité
	1500, Boulevard Sébastien Brant
Signature :	B.P 30335
-	67411 Illkirch CEDEX – France
	Courriel :
	ocd.reglementaires@orthoclinicaldiagnostics.com
	Fax: 01 41 90 74 25