

**URGENT – Notification de sécurité produit**  
**Système de radiologie interventionnelle par fluoroscopie Azurion,**  
**Version logicielle 1.2**

*Le redémarrage à froid du système peut prendre plus de temps que prévu*

<b>Systèmes concernés</b>	<p>Les systèmes Philips Azurion équipés de la version logicielle R1.2</p> <p><b>Remarque :</b> veuillez noter que si Philips a effectué l'action corrective portant la référence FCO72200430 sur votre système, celui-ci n'est plus concerné par le problème décrit dans cette notification.</p>
<b>Description du problème</b>	<p>Le redémarrage à froid des systèmes Azurion R1.2 peut prendre jusqu'à 7 minutes si le système est branché à l'alimentation secteur depuis plus de 50 jours.</p>
<b>Risques liés au problème</b>	<p>Un redémarrage à froid qui prend plus de temps que prévu peut retarder le traitement. Si ce retard se produit à un moment critique de la procédure, il existe un risque de blessure pour le patient.</p>
<b>Identification des systèmes concernés</b>	<p>La version logicielle du système est affichée sur l'écran de démarrage :</p> <p style="padding-left: 40px;">Si l'écran de démarrage affiche la version logicielle R1.2, votre système est concerné et l'action corrective FCO72200430 doit être mise en œuvre sur votre système.</p> <p style="padding-left: 40px;">Si l'écran de démarrage affiche la version logicielle R1.2.1, votre système dispose de la dernière version logicielle du système et n'est pas concerné par ce problème.</p> <p>Par ailleurs, Philips contactera directement les clients possédant les systèmes concernés.</p>
<b>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</b>	<p>Jusqu'à ce que Philips corrige votre système Philips Azurion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez brièvement le système Azurion de l'alimentation secteur au moins une fois tous les 50 jours. Notez que lorsqu'un onduleur est installé, il est nécessaire d'utiliser l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la salle pour couper l'alimentation secteur du système. Notez que cela peut également mettre hors tension d'autres appareils ou équipements présents dans la pièce.</li> <li>• Ajoutez cette Notification de sécurité produit à la documentation du système jusqu'à ce que Philips mette en œuvre cette action corrective sur votre système.</li> </ul>
<b>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</b>	<p>Philips a apporté des modifications au logiciel du système pour corriger ce problème. Le logiciel mis à jour (version R1.2.1) a été installé gratuitement sur tous les systèmes concernés (référence FCO72200430).</p>

**URGENT – Notification de sécurité produit**  
**Système de radiologie interventionnelle par fluoroscopie Azurion,**  
**Version logicielle 1.2**

*Le redémarrage à froid du système peut prendre plus de temps que prévu*

<b>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</b>	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole. <b>Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips</b>
---	--