

Siemens Healthcare SAS, 6 rue du Général Audran, CS 20146, 92412 Courbevoie Cedex, France

Nom Département Claire BOUVET Marketing

Telephone Fax 0811 700 716 01 85 17 15 41

Référence Date FSCA CHC 23-01 / CHC 23-01.A.OUS 01 aout 2023

LETTRE DE SÉCURITÉ FSCA CHC 23-01 / CHC 23-01.A.OUS

Systèmes ADVIA[®] Chemistry XPT - ADVIA[®] Chemistry 2400 - ADVIA[®] Chemistry 1800 Possibilité de résultats de créatinine enzymatique (ECRE_2) erronés, anormalement bas, en raison d'une contamination par le réactif du dosage des protéines des urines/liquide cérébrospinal, test UCFP

Cher client,

Notre traçabilité indique que vous pourriez avoir reçu le produit suivant :

Dosage	Code du test	Code SMN (Siemens Material Number) / Référence catalogue (REF)	Identifiant unique du dispositif (IUD)	N° de lot
Protéines des urines/du liquide cérébrospinal	UCFP	11319151	00630414279176	Tous

Tableau 1. Test ADVIA Chemistry concerné

Motif de la présente lettre de sécurité

Le présent courrier a pour objet de porter à votre connaissance un point d'attention concernant le produit répertorié au tableau 1 ci-dessus et de vous fournir des instructions pour les actions à mettre en œuvre par votre établissement.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. confirme que le réactif du dosage des protéines des urines/ liquide cérébrospinal, test UCFP pour les systèmes ADVIA Chemistry est susceptible de contaminer le dosage Créatinine enzymatique_2 (ECRE_2). Le test ECRE_2 est susceptible de présenter des résultats erronés, anormalement bas, lorsque ledit test est effectué après le test UCFP sur les systèmes ADVIA Chemistry.

Si l'investigation a été menée sur les échantillons de contrôle de qualité (CQ), les utilisateurs peuvent néanmoins constater un biais similaire sur l'ensemble de la plage de mesure analytique lors du dosage des échantillons des

Siemens Healthcare SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 30 499 250,00 euros SIREN : 810 794 800 - Ident. T.V.A FR93 810 794 800 R.C.S. Nanterre B 810 794 800 - APE : 4618Z IBAN : FR76 3000 4008 2800 0123 3418 876 - BIC : BNPAFRPPPAC Siège social 6 rue du Général Audran 92400 Courbevoie France Tél.: +33 1 85 57 00 00 siemens-healthineers.com/fr



patients et des calibrateurs. Il convient de se reporter au tableau 2 de la section « Informations complémentaires » pour consulter les cas les plus extrêmes et les biais observés sur des échantillons de CQ.

Les investigations menées par Siemens Healthineers indiquent que l'ajout d'un nettoyage Clean 1 avec la solution de lavage de la sonde Probe Wash 1 permet d'éviter la contamination par le test UCFP. Il convient de suivre les instructions fournies dans la section « Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs ».

Risque pour la santé

En cas de contamination, les échantillons des patients sont susceptibles de présenter des taux de créatinine erronés anormalement bas. Ces résultats anormalement bas ne devraient pas avoir d'incidence clinique significative sur la prise en charge des patients. Les dommages potentiels sont négligeables. Les procédures de laboratoire standard requises en contexte clinique permettent de limiter les contrôles de qualité irréguliers ou les échecs d'étalonnage éventuels, d'éviter les interruptions de service et d'optimiser la prise en charge des patients. Les résultats du dosage de la créatinine doivent être corrélés aux antécédents et à la symptomatologie du patient, ainsi qu'à d'autres résultats d'analyses de laboratoire.

Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs

- Revoir le contenu du présent courrier avec la Direction médicale de l'établissement et évaluer la conduite à mettre en œuvre, notamment la pertinence d'une révision des résultats déjà produits, le cas échéant.
- Suivre les instructions décrites dans la section Informations complémentaires.
- Dans le cadre de notre système d'Assurance Qualité, nous vous demandons de nous retourner impérativement le formulaire de vérification de l'efficacité des mesures correctives joint à la présente lettre complété et signé, par fax au 01 85 17 15 41 ou par E-mail à : <u>affaires.reglementaires.fr.team@siemenshealthineers.com</u> sous 8 jours. Ce document peut nous être demandé en cas d'inspection des autorités françaises, européennes ou américaines.
- En cas de signalement de troubles ou d'effets indésirables liés aux produits indiqués au tableau 1, nous vous demandons de contacter immédiatement votre centre de support client Siemens Healthineers ou l'ingénieur d'assistance technique Siemens Healthineers de votre région.

Nous vous recommandons de conserver ce courrier dans vos archives et vous demandons de bien vouloir transmettre la notification à toutes les personnes à qui vous auriez pu remettre ce produit.

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a été informée de cette communication.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Pour toute question, merci de contacter votre centre de support client Siemens Healthineers au 0811 700 716 ou l'ingénieur d'assistance technique Siemens Healthineers de votre région.

Veuillez agréer, cher client, l'expression de nos sincères salutations.

Claire BOUVET Spécialiste Produits Angélique DORMOIS Chargée Affaires Réglementaires

ADVIA est une marque déposée de Siemens Healthcare Diagnostics Inc.



Informations complémentaires

Contaminant	Contaminé	Contrôle mg/dl (μmol/l)	Contrôle après contamination mg/dl (μmol/l)	Biais absolu mg/dl (μmol/l)
UCFP	ECRE_2	1,29 (114)	1,21 (107)	-0,08 (7)
UCFP	ECRE_2	1,35 (119)	1,14 (101)	-0,21 (18)
UCFP	ECRE_2	1,76 (156)	1,66 (147)	-0,10 (9)
UCFP	ECRE_2	1,84 (163)	1,58 (140)	-0,26 (23)
UCFP	ECRE_2	4,28 (378)	4,10 (362)	-0,18 (16)
UCFP	ECRE_2	4,39 (388)	4,02 (355)	-0,37 (33)
UCFP	ECRE_2	6,58 (582)	6,54 (578)	-0,04 (4)
UCFP	ECRE_2	6,83 (604)	6,62 (585)	-0,21 (19)
UCFP	ECRE_2	7,79 (689)	7,59 (671)	-0,20 (18)
UCFP	ECRE_2	8,09 (715)	7,55 (667)	-0,54 (48)

Tableau 2. Incidence de la contamination du test ECRE_2 par le test UCFP

Il convient d'effectuer les paramétrages d'après les instructions décrites ci-après pour les différents systèmes ADVIA Chemistry.

Système de chimie ADVIA 1800/2400

- 1. S'assurer que le système est opérationnel.
- 2. Se connecter en Service.
- 3. Cliquer sur Paramètres dans le menu.

'anneau de commande - ADVIA 1800 Système						17/05/2023 - Menu Système	17/05/2023 - Menu Panel Système		
Démarrer Pau	() ause RÉA.	Laver	Initialiser	PRÉT	4	Demande	Étalonnage	Maint.	
Arrêter Pau	U uuse ÉCH.		▲ 1303 Phosph	olip Pos R2(2) Date limite d'utili		Réactif	QC	Config.	

4. Cliquer sur Paramètres relatifs à la contamination (Contamination Settings).



onfig.			
Spécifications du système	Paramètres analytiques (biochimie)		
Liste analyses du système	Paramètres analytiques (sérum)		
Ordre de traitement	Paramètres calculés		
Paramètres de contamination	Position étalon/contrôle		
Définition des codes utilisateur	Enregistrement d'un nouvel élément		
Définition des paramètres de l'ISE	Formats d'impression		
Paramètres en ligne	Configuration alarme son		
Paramètres système	Configuration des tests reflex		
Configuration du blanc réactif	Configuration paramètres de test		

- 5. Cliquer sur le bouton **Page suivante** jusqu'à parvenir à une ligne vierge. NOTA : Ne pas laisser d'espaces et ne pas modifier un paramètre déjà défini.
- 6. Définir un nouveau paramètre relatif à la prévention de la contamination.
 - a) Vérifier que le type de paramètre est le suivant : Définir les conditions de prévention de la contamination de la pipette de réactif
 - b) Cliquer sur **RTT1** dans le menu déroulant Pipette contaminée.
 - c) Saisir le numéro du dosage UCFP (59) dans le champ dédié à la substance contaminante.
 - d) Cliquer sur **R1** dans le menu déroulant Réactif.
 - e) Saisir le numéro du dosage **ECRE_2 (48)** dans le champ dédié à la substance contaminée.
 - f) Cliquer sur **R1** dans le menu déroulant Réactif.
 - g) Saisir 999 dans le champ Effet d'influence.
 - h) Sélectionner la solution de nettoyage **nett1** dans le menu déroulant Détergent préventif.

Nota : Le produit de lavage de sonde Probe Wash 1 équivaut à la solution de nettoyage nett1.



Enregistrer	Effacer		In	primer	Confi dét	guration ergent	SW	I₹ s	onde 🔽 🤇	Cuvett	e			(?)	X
Type de configuration	f. condition	s pou	ir évit	er la conta	m. des	sondes de 1	réac. 💌]							
Tests système		N°	Sonde	contaminée	Subs cont Anal	tance aminante Nom anal.	Réactif	Sub: cont Ana	tance aminée L Nom anal.	Réa	TII	ffet nfluend	Détergent ce préventif		
20 CRF_2 29 Reserved12	^	86	RTT2	•	17	DIG	R2 •	119	THC_2	R2	•	999	eau	•	
30 CHOL_2 31 CREA_2		87	RTT1	•	59	UCFP	R1 •	48	ECRE_2	Rl	•	999	netti	•	
32 ALTP5P 33 ASTP5P		88		•	-	[•	0		•	
35 ETOH_2 36 GLUO		89		•			•				•	0		•	
37 Reserved14 38 GLUH_3		90		•			•				•	0		•	
39 CA 40 IP		91		•		[•				•	0		•	
41 CISC 42 TP 43 CHE		92		•		ſ	•				•	0		•	
44 ALB 46 AMM		93	-	•							•	0		•	
47 UA 48 ECRE_2		94		•							•	0		•	
49 CKNAC 50 LDPL		95		•			•				•	0	[•	
52 RF 53 ALPAMP		96		•			•				٠	0		•	
54 uALB_2 55 GGT		97		-			· ·				•	0		•	
56 ALT 57 AST		98		•		1	•				•	0		•	
50 haCRP 59 Reserved15		99		•		1	•				•	0		•	
61 Reserved16 62 Reserved17		100		•			· ·				٠	0		•	
63 Reserved18 64 C3	~		Suiv	Préc		Page suiv	Page 1	préc							

- 7. Cliquer sur Sauvegarder puis sur Oui.
- 8. Étalonner le test ECRE_2 et vérifier les performances du dosage en effectuant un contrôle de qualité.
- 9. Effectuer une sauvegarde du système une fois que la configuration du lavage est terminée.

Système ADVIA Chemistry XPT

- 1. S'assurer que le système est opérationnel.
- 2. Se connecter en tant que LabManager.
- 3. Cliquer sur **Config.** dans le menu.



- 4. Cliquer sur **Définition du test.**
 - a) Cliquer sur Chimie.
 - b) Cliquer sur le dosage contaminé dans la fenêtre Sous-condition. (ECRE_2, Condition n° 48)
 - c) Cliquer sur Numéro d'analyse pour le dosage concerné.



SIEMEN	S JOHN-PC CA81110017	10001								
Opérations systè	mo Échantillons R	Aactifs C		Diagnostics	PRÈT (Remplac	ement des échantillons ou (éactifs autorisé.)	ies Demandes	Résult de test		Config
Définition du	utest UI_RatiosProfiles0	Dictionnain	es Sécurité	Paramètres	Configuration LIS	Configuration Confi système	iguration du Inform réactif ré	ations du actif		
Chimie	Indices de sérum	ISE	Maintenance							
N° de co	ondition 48	•	Filtre		Rechercher da page	ns 🗸		Rech. suiv.		
N° de condition	Condition secondaire	-	Numero d'analyse	Définition	Calcul	tion en temps Paramètres de b réel des réactifs	lanc			
43	CHE	0								
45	AAG	0	Nº de condition	48 Versio	n 1.0					
46	АММ	0	Durée réaction	10 minutes	•	Définition échantillon Sér	um	Définition échantillon L	Jrine	
47	UA		Code du réactif	74330	>>	Volume d'échantillon		Volume d'échantillon		
48	ECRE_2	S =				13		13		
49	CKNAC		Définition du réactif R1		léfinition du réactif R2	Méthode de dilution		Méthode de dilution		
50	LDPL	0	1 USING IS		Positions	Standard -		special +		
51	450.2	0	Volume		Volume	30	le dilution	3	n de dilution	
52	RE	0	Volume de diluant		2/ Volume de diluant	Volume de diluant		Volume de diluant		
52	N	G	0		0	120		147		
53	ALPAMP	-	Mélanger		Mélanger	Position du diluant		Position du diluant		
54	uALB_2	0	Faible -		Faible -	2				
55	GGT	0			lannade du tune					
56	ALT		Gamme restante		d'echantillon					
57	AST	0								
58	hsCRP	0 -								

5. Définir un nouveau paramétrage de prévention de la contamination :

a) Cliquer sur Gamme restante (Paramétrage relatif à la contamination) en bas de l'onglet Numéro d'analyse.

NOTA : NE PAS modifier les paramètres de prévention de la contamination déjà configurés.

- b) Dans la section contamination de la sonde de réactif, cliquer sur Ajouter.
- c) Cliquer sur **RTT1** dans le menu déroulant Sonde contaminée.
- d) Choisir le dosage UCFP (Condition n°59) dans le champ dosage à l'origine de la contamination.
- e) Saisir 999 dans le champ Effet d'influence.
- f) Sélectionner la solution de nettoyage Clean1 dans le menu déroulant Détergent préventif.

Nota : Le produit de lavage Probe Wash 1 équivaut à la solution de nettoyage nett1.

- g) Cliquer sur Continuer.
- h) Un message s'affiche à l'écran pour étalonner le dosage mis à jour. Cliquer sur Ok.
- i) Cliquer sur Enregistrer.



ide contaminée	Analyse contaminante	'influence	Détergent préventif	
T1 •	ACET -	10	Clean2 -	Suppr.
T 2 🗸	ACET -	10	Clean2 -	Suppr.
		999		0
Ajouter	UCFP •		Clean1 •	Suppr.
Ajouter nent de contaminat Analyse contami	UCFP •	gent : RTT1	Clean1	Suppr.
Ajouter nent de contaminat Analyse contami	UCFP •	gent : RTT1	Clean1	Suppr.

j) Vérifier les paramétrages définis dans Récapitulatif restant (Synthèse des réglages relatifs à la contamination) à droite de l'écran. La synthèse fait état de toutes les mesures destinées à limiter la contamination des sondes et des cuvettes de réaction pour les dosages concernés.

Filtre		Rochorchor dans page	•	Rech. suiv.	
Test affecté	Sonde contaminée	Analyse contaminante	Influence	Détergent préventif	
CA	RTT 1	All tests	999	Clean2	
CA	RTT 2	All tests	999	Clean2	
CA_2	RTT 1	All tests	999	Clean2	
CA_2c	RTT 1	All tests	999	Clean2	
CA_c	RTT 1	All tests	999	Clean2	
CA_c	RTT 2	All tests	999	Clean2	
CARB_2	RTT 1	C3	1	Water	
ARB_2	RTT 2	C3	1	Water	
CRE_2	RTT 1	ACET	10	Clean2	1
CRE_2	RTT 2	ACET	10	Clean2	
ECRE_2	RTT 1	UCFP	999	Clean 1	
RT	RTT 1	AMM	999	Water	
RT	RTT 2	AMM	999	Water	
SENT_2	RTT 1	ACET	999	Clean 1	
4		m			

- 6. Étalonner le test ECRE_2 et vérifier les performances du dosage en effectuant un contrôle de qualité.
- 7. Effectuer une sauvegarde du système une fois que la configuration du lavage est terminée.



Accusé de réception Client

à retourner sous 8 jours

A partir de la date du :

Ce document peut nous être demandé en cas d'inspection des autorités françaises, européennes ou américaines

Code Client :

Etablissement :

Ville :

ACCUSE DE RECEPTION de la Lettre de Sécurité FSCA CHC 23-01 / CHC 23-01.A.OUS

Systèmes ADVIA[®] Chemistry XPT - ADVIA[®] Chemistry 2400 - ADVIA[®] Chemistry 1800 Possibilité de résultats de créatinine enzymatique (ECRE_2) erronés, anormalement bas, en raison d'une contamination par le réactif du dosage des protéines des urines/liquide cérébrospinal, test UCFP

J'atteste avoir pris connaissance de l'information ci-dessus référencée et mis en œuvre les actions correctives.

Est-ce que votre labo le(s) Système(s) ADVI	oratoire effectue-t-il actuellement des dosages UCFP sur IA Chemistry ?	Oui 🛛	Non 🛛
Est-ce que votre labo sur ce(s) Système(s) A	oratoire effectue-t-il actuellement des dosages ECRE_2 ADVIA Chemistry ?	Oui 🛛	Non 🛛
Nom du signataire :			
Qualité :			

Date

Signature

Cachet de l'établissement

N° incr. :

Coupon complété à retourner par fax au 01 85 17 15 41 Ou par E-mail à : <u>affaires.reglementaires.fr.team@siemens-healthineers.com</u> Service Affaires Réglementaires / Qualité - Siemens Healthcare