

### Notification de Sécurité Produit URGENTE

#### Systèmes IRM équipés d'un tunnel de 60 cm de large

Défaillance de l'adhésif du joint de l'antenne quadrature corps risquant d'entraîner une exposition des bords tranchants

Janvier 2023

# Ce document contient des informations importantes pour assurer le bon fonctionnement continu et en toute sécurité de votre matériel.

Veuillez examiner les informations suivantes avec tous les membres de votre personnel qui doivent en avoir connaissance. Il est important d'en comprendre les conséquences.

Veuillez conserver ce courrier dans vos dossiers.

Madame, Monsieur,

Philips a identifié un problème sur les systèmes IRM répertoriés à l'Annexe A de ce courrier susceptible de présenter un risque pour les patients et les utilisateurs. Cette Notification de sécurité produit URGENTE est destinée à vous informer des points suivants :

#### 1. La nature du problème et les circonstances dans lesquelles il peut survenir

L'adhésif du joint de l'antenne quadrature corps peut être défaillant et laisser apparaître des bords tranchants susceptibles d'entrer en contact avec les patients. Le joint de l'antenne quadrature corps peut se décoller lorsque la table d'examen se déplace horizontalement à l'intérieur et à l'extérieur du tunnel du système. Le joint de l'antenne quadrature corps (Figure 1) est un joint en caoutchouc collé entre le revêtement du cône et le revêtement de l'antenne. Il permet d'éviter tout contact entre les bords tranchants du revêtement de l'antenne quadrature corps et les patients pendant un examen.

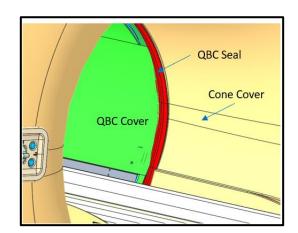


Figure 1 : Emplacement du joint de l'antenne quadrature corps

Philips a reçu trois (3) rapports signalant des événements indésirables liés à ce problème : un premier patient a été coupé à la main, un deuxième a eu les cheveux emmêlés, ce qui a entraîné une lésion du cuir chevelu et un troisième a subi des lacérations au niveau du bras gauche.

Référence Philips: FSN-2023-PD-MR-013



#### 2. Risque/danger associé au problème

Si le joint de l'antenne quadrature corps se décolle pendant l'examen, le patient peut être exposé à un ou plusieurs des risques suivants : abrasions cutanées, ecchymoses, lacérations, perte/emmêlement de cheveux et lésions tissulaires.

#### 3. Systèmes concernés et identification de ces derniers

#### Identification des systèmes concernés :

Tous les systèmes IRM équipés d'un tunnel de 60 cm de large sont concernés. Reportez-vous à la Figure 1 pour obtenir les noms et numéros de modèle des systèmes (REF). Le nom et le numéro de modèle (REF) figurent sur l'étiquette du système.

Numéros de Exemple d'étiquette du système Modèle référence (REF) Achieva 1.5T 781196, 781343, 781296 MODEL: ACHIEVA 1.5T **.** REF 781343 Achieva 1.5T Conversion 781346, 781283 SN 781178 Système initial Achieva 1.5T Achieva 3.0T 781277, 781177, RATED VOLTAGE RANGES 781278, 781344, 781345 Achieva XR 781153, 781253 Ingenia 1.5T CX 781262, 781261 C € 1344 **50** <u>₹</u> 781271, 782105 Ingenia 3.0T CX Intera 1.5T Achieva Nova 781172 Intera 1.5T Achieva Nova-Dual 781173 Intera Achieva 1.5T Pulsar 781171 SmartPath to dStream pour 1.5T 781260, 782112 SmartPath to dStream pour XR et 781270, 782113, 3.0T 782129

Figure 1 : Systèmes concernés.

#### **Utilisation prévue:**

Les systèmes d'imagerie par résonance magnétique (IRM) Philips sont des systèmes électromédicaux destinés à être utilisés à des fins de diagnostic. Ils permettent aux médecins ou radiologues formés d'obtenir des images de coupes transversales, des images spectroscopiques et/ou des spectres, suivant toutes les directions de la structure interne de la tête, du corps et des membres afin de représenter la répartition spatiale des protons ou d'autres noyaux à spin.

# 4. Actions que le client/utilisateur doit mettre en œuvre afin de prévenir tout risque pour les patients ou les utilisateurs

- Dans le cadre de la préparation avant l'examen d'un patient :
  - 1. Vérifiez que le joint de l'antenne quadrature corps n'est pas décollé entre le revêtement du cône et le revêtement de l'antenne quadrature corps.
  - 2. Si le joint de l'antenne quadrature corps est décollé ou lâche, arrêtez immédiatement d'utiliser le système.
  - 3. Contactez votre représentant Philips.

Référence Philips: FSN-2023-PD-MR-013

### **PHILIPS**

- Si le joint de l'antenne quadrature corps se décolle pendant l'examen d'un patient :
  - 1. **Arrêtez immédiatement l'examen d'imagerie** et éloignez prudemment le patient du système.
  - 2. Contactez votre représentant Philips.
- Transmettez cette Notification de sécurité produit URGENTE à tous les utilisateurs de cet appareil afin qu'ils soient au courant du problème.
- Veuillez conserver ce courrier avec votre ou vos systèmes jusqu'à ce qu'une solution soit installée sur votre ou vos systèmes. Assurez-vous que la Notification est placée dans un endroit où elle est susceptible d'être consultée/vue.
- Veuillez remplir le formulaire de réponse ci-joint et le renvoyer à Philips par e-mail dans les plus brefs délais et au plus tard 30 jours à compter de sa réception à l'adresse suivante : post mkt france@philips.com. En remplissant ce formulaire, vous confirmez avoir reçu la Notification de sécurité produit URGENTE et compris le problème ainsi que les actions à mettre en œuvre.

#### 5. Les actions prévues par Philips pour remédier à ce problème.

Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour la visite d'un responsable technique (RT) sur votre site et le remplacement du joint de l'antenne quadrature corps de votre système (référence FCO78100573). Philips prévoit de commencer la mise en œuvre des corrections à partir du troisième trimestre 2024.

Pour toute information complémentaire ou demande d'assistance concernant ce problème, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624 en vous munissant du numéro de série de l'appareil.

Cette notification a été envoyée à l'organisme réglementaire compétent. N'oubliez pas de signaler toute survenue de ce problème à Philips, à votre représentant Philips ou à votre autorité réglementaire locale.

Philips vous présente toutes ses excuses pour la gêne occasionnée par ce problème.

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

David Hanly Responsable Qualité

Référence Philips: FSN-2023-PD-MR-013



## Formulaire de Réponse à la Notification de Sécurité Produit URGENTE

Référence: Défaillance du joint de l'antenne quadrature corps des systèmes IRM (référence FCO78100573) Instructions : veuillez remplir et renvoyer ce formulaire à Philips dans les plus brefs délais et au plus tard 30 jours à compter de sa réception. En remplissant ce formulaire, vous confirmez avoir reçu la Notification de sécurité produit URGENTE et compris le problème ainsi que les actions à mettre en œuvre. Nom du client/du destinataire/de l'établissement :\_\_\_\_\_\_ Adresse postale :\_\_\_\_\_ Ville/Département/Code postal/Pays :\_\_\_\_\_ Actions à mettre en œuvre par le client : Suivez les instructions fournies à la section 4 de cette Notification de sécurité produit URGENTE. Nous accusons réception de la Notification de sécurité produit URGENTE ci-jointe, reconnaissons avoir compris cette dernière et confirmons que les informations contenues dans cette notification ont été transmises de manière appropriée à tous les utilisateurs qui manipulent les systèmes concernés. Nom de la personne qui remplit le présent formulaire : Signature : Nom (en majuscules) :\_\_\_\_\_\_ Numéro de téléphone : Adresse électronique :

Après avoir pris connaissance de cette notification et rempli ce document, nous vous prions de le renvoyer à Philips par e-mail à l'adresse « <u>post\_mkt\_france@philips.com</u> »

Référence Philips: FSN-2023-PD-MR-013

Date (JJ/MM/AAAA) :\_\_\_\_\_