

Référence de cet avis : 200-01-103-089

### URGENT NOTIFICATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ SUR SITE

**Objet :** Tige de décharge du modulateur

Produit : Accélérateur linéaire numérique

Champ d'application : Tous les accélérateurs linéaires (Synergy, Infinity, Versa HD, Elekta Evo) jusqu'au

numéro de série 157644 inclus

Harmony et Harmony Pro jusqu'au numéro de série 451054 inclus

Publication de la notification :

Novembre 2025

Références UDI: 05060191071550 (NFB) Elekta Synergy

05060191071505 (FB)

05060191071543 (NFB) Elekta Infinity

05060191071512 (FB)

05060191071574 (NFB) Versa HD

05060191071529 (FB)

05060191071581 Harmony 05060191071604 Harmony Pro 07340201503461 Elekta Evo

Description du problème :

Sertissage défectueux du raccordement à la terre de la tige de décharge du modulateur.

#### Détails :

Elekta a identifié un problème de sécurité lié à la tige de décharge du modulateur, dans lequel le fournisseur a installé la cosse à l'envers dans l'outil de sertissage. Ce problème a été découvert pendant la production.

Le fil de mise à la terre de la tige de décharge de sécurité s'est détaché facilement, ce qui pourrait entraîner des risques potentiels pour la sécurité.

Toutes les cosses ne se détachent pas facilement, mais des cosses montées à l'envers ont été trouvées dans certains stocks.

QMS0433

FCO : 200-01-103-089-FR, VID : 01 Elekta Solutions AB Page 1 sur 4
Hagaplan 4, SE-113 68, Stockholm

Téléphone: +46 8 587 254 00, Fax: +46 8 587 255 00



Référence de cet avis : 200-01-103-089

# URGENT NOTIFICATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ SUR SITE



Figure 1 : Sertissage à l'envers

Figure 2: Mauvais sertissage

#### Impact clinique:

Ce problème n'affecte pas le traitement clinique. Il n'existe aucun impact clinique sur l'utilisateur clinique ou le patient.

La tige de décharge est utilisée par les ingénieurs d'assistance technique sur le terrain (FSE) lors des interventions de maintenance sur l'appareil autour de l'ensemble HT et RF (Haute Tension et Radiofréquence).

Impact potentiel sur l'ingénieur d'assistance technique sur le terrain : le FSE utilise la tige de décharge HT pour décharger complètement le condensateur de tension. Une fois qu'il a effectué cette procédure à l'aide de la tige de décharge, le FSE commence à intervenir sur le système autour de l'ensemble HT et RF. Si la tige de décharge n'est pas correctement reliée à la terre, ou pas du tout, le système reste entièrement chargé et le FSE risque de subir un choc électrique.

#### Action utilisateur recommandée :

Aucune action n'est requise de la part de l'utilisateur clinique.

Ce document contient des informations importantes vous permettant d'assurer en permanence une utilisation adéquate et sécurisée de votre équipement.

- Veuillez placer cet avis dans un endroit accessible à tous les utilisateurs, par exemple avec les instructions d'utilisation, jusqu'à ce que cette action soit terminée.
- Informez le personnel concerné utilisant ce produit du contenu de la présente lettre.

QMS0433

FCO : 200-01-103-089-FR, VID : 01 Elekta Solutions AB Page 2 sur 4
Hagaplan 4, SE-113 68, Stockholm

Téléphone: +46 8 587 254 00, Fax: +46 8 587 255 00



Référence de cet avis : 200-01-103-089

# URGENT NOTIFICATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ SUR SITE

#### Actions correctives d'Elekta:

Elekta publiera une modification importante de sécurité sur site (IFSM) afin d'identifier un sertissage potentiellement défectueux de la tige de décharge et fournira des instructions complémentaires. Cette IFSM inclura des procédures permettant de vérifier la fiabilité du sertissage de la tige de décharge et de remplacer les composants concernés si nécessaire.

Votre représentant technique local Elekta vous contactera pour organiser la réalisation de cette action.

Cet avis a été soumis aux instances de réglementation concernées.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions par avance de votre coopération.

QMS0433

FCO: 200-01-103-089-FR, VID: 01

Elekta Solutions AB Hagaplan 4, SE-113 68, Stockholm

5.00

Téléphone: +46 8 587 254 00, Fax: +46 8 587 255 00

© Elekta Group 2025. Tous droits réservés.

Communauté Elekta Care™

QMS0433EN-08

Page 3 sur 4



Référence de cet avis : 200-01-103-089

# URGENT NOTIFICATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ SUR SITE

# Formulaire d'accusé de réception

Pour répondre aux exigences réglementaires, vous devez soit accuser réception de cette notification par l'intermédiaire de la <u>Communauté Elekta Care™</u>, soit remplir ce formulaire et le renvoyer immédiatement à Elekta dès réception ou au plus tard dans les 30 jours.

Classification : Notification importante de sécurit	té sur site Numéro de référence FCO : 200-01-103-089
Description Tige de décharge du modulateur	
Hôpital :	
Numéro(s) de série du ou des dispositif(s) : (le cas échéant)	Lieu ou site :
Je reconnais avoir lu et compris cet avis et accepte	er la mise en œuvre de toute recommandation donnée.
Nom:	Fonction:
Signature du client :	Date :
<b>Confirmation de nouvelle installation</b> à signer par l'ingénieur Elekta procédant à l'installation ou par un installateur agréé lorsque le produit installé est accompagné d'un manuel d'utilisation ou d'un mode d'emploi imprimé :	
Je confirme que le client a été informé du contenu de cet avis et que ce dernier a été inséré dans l'exemplaire du manuel de l'utilisateur concerné ou ajouté au dossier avec le manuel de l'utilisateur concerné :	
Nom :	Fonction :
Signature :	Date :

QMS0433

FCO : 200-01-103-089-FR, VID : 01 Elekta Solutions AB Page 4 sur 4
Hagaplan 4, SE-113 68, Stockholm

Téléphone: +46 8 587 254 00, Fax: +46 8 587 255 00