

Réf FSN: 2022-01

Date: 2022-06-21

Avis urgent relatif à la sécurité (Field Safety Notice)

À l'attention de : Utilisateurs de produits SSP des lots 5H7 et 2L4

Coordonnées (nom, e-mail, téléphone, adresse, etc.)

regulatory-se@caredx.com +46 8 508 939 00 Franzéngatan 5 112 51 Stockholm

Suède

2.

1. Informations sur les dispositifs affectés*						
1.	Type(s) de dispositif(s)					
	Les kits Olerup SSP sont composés de plaques PCR contenant des mélanges					
	réactionnels pré-calibrés et séchés dans chaque puits, ainsi que du Master Mix fourni dans des tubes séparés.					
1.	2. Nom(s) commercial/commerciaux					
	SSP					
1.	Identifiant(s) unique(s) de/des dispositifs (UDI-DI)					
	N/A					
1.	Objectif clinique principal du/des dispositif(s)					
Les kits de typage HLA Olerup SSP® sont des kits de diagnostic in vitro pour effectue						
des allèles HLA de Classe I ou de Classe II. Ces réactifs sont utilisés en milieu mé						
	professionnels formés pour déterminer le phénotype HLA à partir d'ADN.					
1.	5. Modèle du dispositif/catalogue/numéro(s) de pièce(s)					
	101.422-03, 101.422-24					
1.	6. Version du logiciel					
	N/A					
1.	7. Numéros de série ou lots affectées					
	2L4, 5H7					
1.	8. Dispositifs assimilés					
	N/A					

2. Motif des mesures correctives de sécurité sur le terrain (FSCA)

Description du problème du produit Une amplification non spécifique dans un mélange d'amorces dans deux lots du kit Olerup SSP

A*24 SSP a entraîné une interprétation incorrecte des résultats donnant l'allèle A*24:145 au lieu de l'allèle A*24:02. Les techniques Luminex et SBT avaient confirmé que l'échantillon était A*02:01,24:02. L'étude du mélange d'amorces dans lequel l'amplification non spécifique a eu lieu a montré que la combinaison d'amorces 5' et 3' a donné lieu à une forte amplification non spécifique des allèles avec le motif A*01:02 malgré des incohérences dans l'extrémité 3' de l'amorce 3'.



Réf FSN: 2022-01

2.	Risque susceptible d'impliquer une mesure de sécurité FSCA
	Le profil d'amplification dans le kit A*24 avec un mélange d'amorces 24 positif correspondait à
	celui de l'allèle A*24:145, c'est pourquoi l'échantillon a été interprété comme étant A*01:02,24:145
	en SSP. Sans l'amplification positive dans le mélange d'amorces 24, le résultat aurait été A*24:02
	conformément aux techniques Luminex et SBT. Étant donné que l'échantillon avait déjà été testé
	avec la technique Luminex et plus tard avec la SBT, le résultat rare de A*24 SSP a été remis en
	question et il n'y avait donc aucun risque de préjudice direct ou indirect pour le patient dont l'ADN
	a été typé.
2.	Probabilité d'apparition du problème
	Les échantillons testés avec les lots 2L4 et 5H7 des kits A*24 portant le motif allèle A*01:02 (allèles
	: A*01:02:01:01, A*01:02:01:02, A*01:02:01:03, A*01:02:02, A*01:20, A*01:188, A*01:190,
	A*01:307, A*01:412, A*23:09, A*24:129) donneront lieu à une amplification dans le mélange
	d'amorces 24. Seuls ces échantillons en combinaison avec l'allèle A*24:02 produiront le modèle
	d'amplification pour l'allèle A*24:145. Les lots ont été fabriqués en 2019 et 2020 avec une durée
	de conservation de 48 mois, et à ce jour il n'y a eu aucun autre retour d'amplification non spécifique
	observé dans le mélange d'amorces 24.
2.	Risque possible pour les patients/utilisateurs
	Les risques pour la sécurité des patients ou pour la détérioration de leur santé sont faibles, en
	raison de la faible occurrence de ce problème mais aussi du rôle que jouent les résultats générés
	dans le contexte de la prise de décision clinique relative à la transplantation, et dans le cadre de
	l'utilisation prévue du produit. Il n'y a aucun risque pour les utilisateurs.
2.	5. Informations complémentaires pour aider à caractériser le problème
	Aucune
2.	6. Contexte du problème
	L'amorce 3' contient une incohérence par rapport au motif et ne devait pas être amplifiée. Par
	conséquent, aucun échantillon d'ADN avec le motif en question n'a été inclus dans les tests de
	contrôle qualité en cours de fabrication et / ou post-production.
2.	7. Autres informations pertinentes pour la FSCA
	N/A


	3. Type d'action pour atténuer le risque							
3.	1.							
		□ Identifier le dispositif □	☐ Isoler le dispositif	☐ Retourner le dispositif				
	☐ Détruire le dispositif							
	☐ Modification/inspection du dispositif sur place							
	☐ Suivre les recommandations de la prise en charge des patients							
		☐ Prendre note de l'amendement/du renforcement du mode d'emploi						
		⊠ Autres □ Aucune						
		Décrire :						
	 Prenez note des révisions apportées à la documentation du produit (et, le 							
		cas échéant, importez le fichier du kit SCORE 5 20220701.07) et utilisez les						
		dernières versions pour l'analyse des échantillons.						
		Formulaire de retour de réponse client/distributeur signé						
3.	2	À quelle échéance	2022-07-06					
٥.	۷.	l'action devrait-elle être						
	terminée ?							



Réf FSN: 2022-01

	3.	3. Considérations particulières pour : IVD					
		Non					
_	2		raina O	Out			
	3.	4. La réponse du client est-elle obligat (Si oui, formulaire joint précisant la date		Oui			
L		(3) out, formulaire joint precisant la date	e ilitilite de l'etodi j				
Γ	3.	5. Mesures prises par le fabricant					
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
		☐ Retrait du produit ☐ Mod	lification/inspection sur	place du dispositif			
		☐ Mise à jour du logiciel ☐ (Changement du mode o	d'emploi ou de l'étiquette			
		⊠ Autres □ Aucune					
		La réactivité du mélange a été mod	ifiée dans la document	ation du produit, y compris			
		le tableau de spécificité dans l'enca					
		et le tableau d'interprétation, ainsi d	ue dans le fichier du ki	t pour l'outil d'analyse			
_	_	SCORE 5.	minée le 2022-06-20.				
	3	6. À quelle échéance Terr l'action devrait-elle être	ninee le 2022-06-20.				
		terminée ?					
F	3.	7. Le FSN doit-il être communiqué au	patient / à	Non			
		l'utilisateur ?	quo da pationi / a				
	3	8. Si oui, le fabricant a-t-il fourni des informations supplémentaires adaptées au patien					
		ou à l'utilisateur profane dans une lettre ou une feuille d'information sur l'utilisateur					
		patient/profane ou non professionne N/A	el ?				
L		IN/A					
Γ		4. Info	rmations générales				
	4.	1. Type FSN	Nouveau				
			21/2				
	4.	2. Pour la mise à jour du FSN, le	N/A				
		numéro de référence et la date du FSN précédent					
-	4.	3. D'autres conseils ou informations	Non				
	••	déjà attendus dans le FSN de					
		suivi ?					
	4.	4. Informations sur le fabricant					
(Pour obtenir les coordonnées, référez-vous à la page 1 de ce FSN)				I)			
		a. Nom de l'entreprise	CareDx AB	54.04 11 1 0 11			
		b. Adresse		51 Stockholm, Suède			
F	4.	c. Adresse du site Web	www.caredx.com	s a átá informác de cetto			
	→.	 L'Autorité compétente (de réglementation) de votre pays a été informée de communication faite aux clients. 					
L		Communication rate day offents.					
	4.	6. Liste des pièces	Formulaire de répons	e client/distributeur			
L	1	jointes/annexes :	Maria Har				
	4.	7. Nom/Signature	Maria Ilar Directrice des affaires	s réalementaires			
			mondiales	o regionionianes			

Adresse : Franzéngatan 5, 112 51 Stockholm, Suède Org.nr. 556550-7257 www.caredx.com

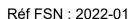



Transmission de cet avis de sécurité sur le terrain

Cet avis doit être transmis à tous ceux qui doivent être informé au sein de votre organisation ou à toute organisation dans laquelle les dispositifs potentiellement affectés ont été transférés. (Le cas échéant)

Veuillez transférer cet avis aux 'autres organisations sur lesquelles cette action a un impact. (Le cas échéant)

Veuillez tenir compte de cet avis et des mesures qui en résultent pendant une période appropriée afin d'assurer l'efficacité des mesures correctives.

Veuillez signaler tout incident relatif à un dispositif au fabricant, au distributeur ou au représentant local, ainsi qu'à l'Autorité compétente nationale, le cas échéant, car cela fournit des retours d'information importants.